

Крыша

PERCo-RTC-15

турникета роторного полноростового

PERCo-RTD-15

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1		Н	АЗНАЧЕНИЕ	4
2		У	СЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
3		0	СНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
4		K	ОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
	4.′	1	Стандартный комплект поставки	5
	4.2 пр	2)и	Дополнительное оборудование и дополнительные монтажные надлежности	5
5		У	СТРОЙСТВО	6
	5.′	1	Основные особенности	6
	5.2	2	Устройство крыши	6
6		M	ІАРКИРОВКА И УПАКОВКА	10
7		M	ІЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	11
8		M	ІОНТАЖ	12
	8.′	1	Общие рекомендации	. 12
			Монтаж крыши	
	8.3	3	Проверка правильности монтажа	. 22
9		Т	РАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	23
1	0	Γ	АРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА компании <i>PERCo</i>	23
			ІОЖЕНИЕ А исные центры <i>PFRC</i> о	27

Руководство по эксплуатации крыши *PERCo-RTC-15*

Уважаемые покупатели!

Компания PERCo благодарит Вас за выбор изделия нашего производства. Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.

Руководство по эксплуатации крыши *PERCo-RTC-15* турникета роторного полноростового *PERCo-RTD-15* (далее — *Руководство*) содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации указанного изделия, а также гарантийные обязательства компании *PERCo*.

Монтаж должен проводиться лицами, полностью изучившими данное Руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Крыша *PERCo-RTC-15* (далее — крыша) предназначена для совместной эксплуатации с **турникетом роторным полноростовым** *PERCo-RTD-15* (далее — турникет) и защиты турникета от прямого попадания атмосферных осадков.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Крыша по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует исполнению У 2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе).
- 2.2 Эксплуатация крыши разрешается при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25°С.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (длина х ширина х высота)	2388х2015х2586 мм
Масса (нетто), не более	60 кг
Средний срок службы. не менее	8 лет

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Стандартный комплект поставки

Основное с	оборудование:
------------	---------------

concentration of the second of	
– каркас левый	1 шт.;
– каркас правый	1 шт.;
– стойка	4 шт.;
– втулка	
– пластина стыковочная	
– профиль уплотнительный	
Сборочно-монтажные принадлежности:	
– винт с внутренним шестигранником <i>M6x30</i>	20 шт.;
– винт с внутренним шестигранником <i>М6х40</i>	The state of the s
– винт с внутренним шестигранником <i>М8х50</i>	
– гайка <i>М6</i>	
– гайка <i>М8</i>	2 шт.:
– шайба 6	
– шайба <i>8</i>	
– шайба пружинная 6	
– шайба пружинная 8	
саморез 4,2х16	
Эксплуатационная документация:	
– руководство по эксплуатации	1 экз.
Упаковка:	
– ящик транспортировочный	3 шт.

4.2 Дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности

4.2.1 В дополнение к стандартному комплекту поставки по отдельному заказу может быть поставлено дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности.

4.2.2 Дополнительное оборудование:

детали соединительные*.

4.2.3 Дополнительные монтажные принадлежности:

– болт анкерный *M10x60* с анкером *PFG IR 10-15* (фирма *«SORMAT»*, Финляндия)......16 шт.

^{*} Кронштейны и стойка заполнения, используемые при установке крыши в зависимости от состава совместно используемого оборудования, располагаемого на пропускном пункте. В *Руководстве* приведены сведения по креплению крыши к турникету с помощью кронштейна *«турникет-крыша»* (см. раздел 8). Необходимые типы других соединительных деталей, их количество, а также порядок установки, зависящие от планировки пропускного пункта, указываются в *монтажной документации* на конкретный комплексный заказ оборудования и в данном *Руководстве* не рассматриваются.

5 УСТРОЙСТВО

5.1 Основные особенности

Крыша отвечает современным требованиям, предъявляемым к оборудованию данного типа в соответствии с ГОСТ Р 51241. Основные особенности крыши следующие:

- высокая коррозионная стойкость конструкции, изготовленной из алюминиевого сплава, что гарантирует её длительный срок службы в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды;
- **пониженная масса**, способствующая более лёгкому монтажу;
- высокая прочность полимерного порошкового покрытия,
 что обеспечивает сохранность внешнего вида в условиях длительной эксплуатации.

5.2 Устройство крыши

5.2.1 Устройство крыши показано на рисунке 1. Номера позиций в тексте *Руководства* даны в соответствии с рисунком 1. Габаритные размеры крыши показаны на рисунках 2 (а) и 2 (б).

5.2.2 Крыша состоит из:

- каркаса правого (1);
- каркаса левого (2);
- четырёх стоек (3);
- двух втулок (7);
- профиля уплотнительного (9);
- пластины стыковочной (10).
- 5.2.3 **Каркасы** (1) и (2), содержащие пропускающие свет элементы, и **стойки** (3), имеющие фланцы нижние (4) для крепления к установочной поверхности и фланцы верхние (5) для крепления к стойкам соединённых каркасов, изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля.
- 5.2.4 Каркасы соединяются друг с другом в своей нижней части посредством фланцев соединительных (6), а в верхней части посредством **втулок** (7), устанавливаемых между косынками угловыми (8).
- 5.2.5 Стык каркасов герметизируется сверху самоклеющимся **уплотнительным профилем** (9) и **стыковочной пластиной** (10).
- 5.2.6 Сток воды с крыши обеспечивается имеющимся на каждом каркасе специальным наклонным желобом сливом (11) и осуществляется с обоих каркасов в одну сторону.
- 5.2.7 С обеих торцовых сторон крыша крепится соединительными деталями (см. п. 4.2.2) через соединительные фланцы к совместно используемому с ней оборудованию. Варианты крепления крыши и типы используемых соединительных деталей зависят от состава совместно используемого оборудования (см. п. 8.2.14).

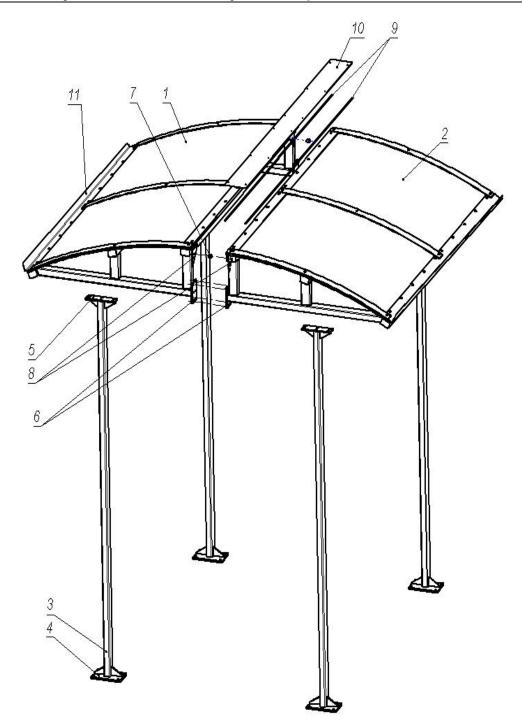


Рисунок 1 – Устройство крыши:

1 – каркас правый^{*}; 2 – каркас левый^{*}; 3 – стойка; 4 – фланец нижний; 5 – фланец верхний; 6 – фланцы соединительные; 7 – втулка^{**}; 8 – косынки угловые^{**}; 9 –профиль уплотнительный; 10 – пластина стыковочная; 11 – слив.

7

Названия каркасов «правый» и «левый» даны условно и связаны с названием соответствующей секции формирователя прохода турникета (см. рисунок 3), над которой расположен тот или иной каркас: «левым» называется каркас, устанавливаемый над левой секцией (см. рисунок 7), «правым» — устанавливаемый над правой секцией (см. *Руководство по эксплуатации турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15*).

^{*} Втулка и косынки угловые показаны также на рисунке 4.

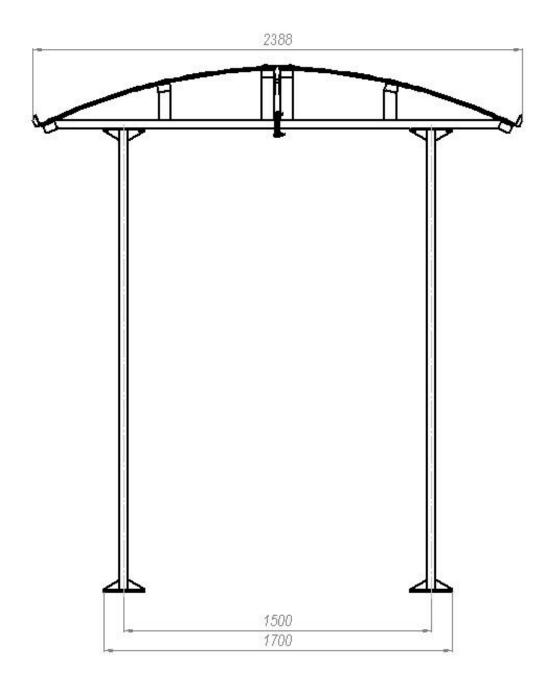


Рисунок 2 (а) – Габаритные размеры крыши (вид с торца)

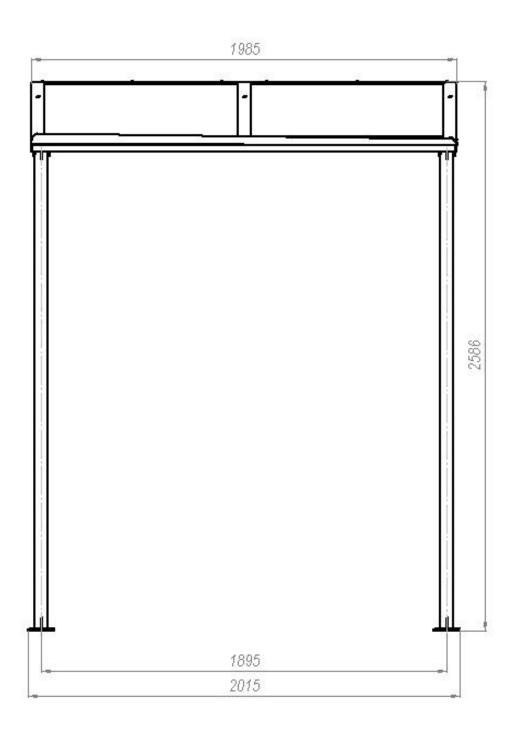


Рисунок 2 (б) – Габаритные размеры крыши (вид сбоку)

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

- 6.1 Крыша в стандартном комплекте поставки (см. подраздел 4.1) упакована в три транспортировочных ящика, которые предохраняют её составные части от повреждений во время транспортирования и хранения.
 - 6.2 Габаритные размеры и масса ящиков указаны в таблице 1.
- 6.3 Ящики имеют маркировку упакованного изделия, а также дополнительную маркировку в виде наклеек с рядом знаков (см. таблицу 2).
 - 6.4 В каждый ящик вкладывается упаковочная ведомость.

Таблица 1

НОМЕР ЯЩИКА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЩИКА (длина х ширина х высота), ММ	МАССА ЯЩИКА, <i>КГ</i>	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2100x1280x400	67	
2	2100x1280x400	68	
3	2386x526x300	70	

Таблица 2

3 H A K			
условное название	условное обозначение	овное обозначение количество пРИМІ на одном ящике	ПРИМЕЧАНИЕ
«Верх»	<u>††</u>	2	
«Стекло»	<u> </u>	2	
«Допускаемая нагрузка»	70 кгс max	2	
«Боится сырости»		2	

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1 Монтаж крыши должен проводиться лицами, полностью изучившими данное *Руководство*, с соблюдением общих правил выполнения монтажных работ.
 - 7.2 При выполнении монтажных работ:
 - используйте только исправные инструменты;
 - при установке деталей крыши до их закрепления будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте детали от падения.
 - 7.3 При эксплуатации крыши ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - подвергать крышу рывкам и ударам;
 - использовать при чистке крыши вещества и инструменты, способные вызвать повреждения поверхностей.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатировать крышу без её крепления к совместно используемому с ней оборудованию.

7.4 В процессе эксплуатации в зимний период необходимо следить за тем, чтобы толщина снежного покрова на крыше **не превышала 200 мм**.

ЖАТНОМ 8

8.1 Общие рекомендации

8.1.1 Монтаж крыши является ответственной операцией, от которой в значительной степени зависит работоспособность и срок службы изделия. До начала монтажных работ рекомендуется внимательно изучить данный раздел и в дальнейшем следовать изложенным в нём инструкциям.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения крыши и другого оборудования, а также за иной ущерб, нанесённый в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии потребителя, если монтаж выполнен с нарушением указаний, приведённых в данном Руководстве.

8.1.2 При монтаже рекомендуется:

- выполнять работы силами не менее двух человек, имеющих квалификацию монтажника не ниже третьего разряда;
- устанавливать крышу на прочные и ровные бетонные (бетон с характеристиками не ниже марки 400, группа прочности B22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм;
- при установке крыши на менее прочное основание применять закладные фундаментные элементы размером 500x500x500 мм;
- применять для крепления крыши анкерные болты фирмы «SORMAT».
- 8.1.3 При выполнении монтажных работ рекомендуется использовать следующие инструменты:
 - электроперфоратор мощностью 1,2÷1,5 кВт
 - электродрель мощностью 0,6 кВт;
 - сверла твердосплавные Ø16 мм;
 - сверла Ø3,5 и Ø8,5 мм;
 - ключи рожковые S10; S13; S17;
 - ключи шестигранные S5; S6;
 - отвертку с крестообразным шлицем №2 длиной 150 мм;
 - штангенциркуль ШЦ-I-250;
 - рулетку 3 м;
 - уровень;
 - две стремянки с числом ступеней не менее четырёх.

Примечание — Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ.

8.2 Монтаж крыши

- 8.2.1 Распакуйте крышу и проверьте комплект поставки согласно разделу 4.
- 8.2.2 Далее в разделе содержание монтажных операций дано с учётом приведённых выше рекомендаций (см. подраздел 8.1). Рекомендации по подготовке отверстий в основании (установочной поверхности) для крепления стоек крыши даны с учетом использования анкерных болтов фирмы «SORMAT» для прочных бетонных полов (см. п. 4.2.3 и таблицу 3).

Таблица 3

ТИПОРАЗМЕР АНКЕРА	НАЗНАЧЕНИЕ	ДИАМЕТР СВЕРЛА, <i>ММ</i>	ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ, <i>ММ</i>	КОЛИЧЕСТВО, <i>ШТУК</i>
PFG IR 10-15	Крепление стоек (3) к установочной поверхности	16	60	16

8.2.3 Выполните на установочной поверхности в соответствии с рисунком 3 разметку отверстий для монтажа стоек (3).

Примечание — Разметку отверстий для монтажа крыши выполняйте одновременно с разметкой отверстий для монтажа турникета, проводимой в соответствии с *Руководством по эксплуатации турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15*. Оси симметрии монтажных отверстий турникета и крыши совпадают (см. рисунок 3).

8.2.4 Подготовьте отверстия для анкерных болтов. Вставьте анкеры на всю глубину подготовленных отверстий.

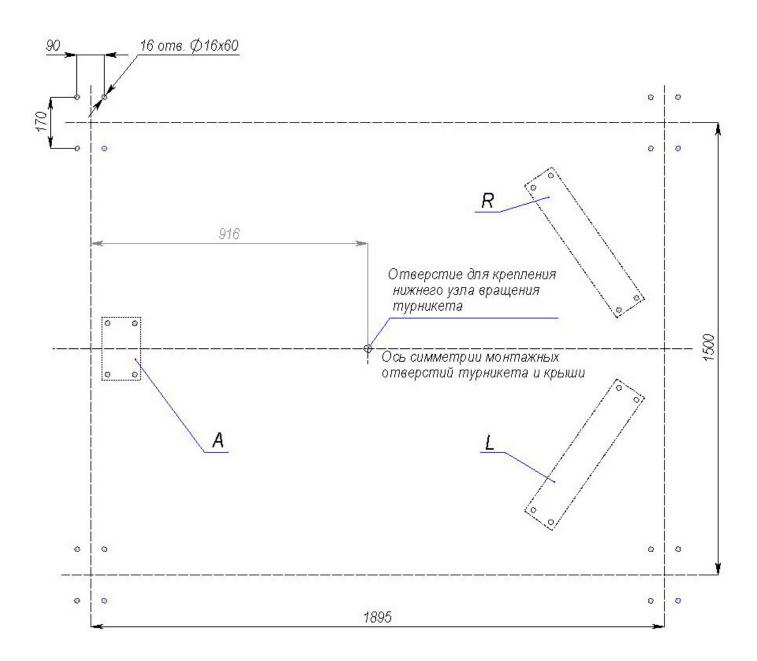


Рисунок 3 – Схема разметки отверстий для крепления стоек (3) крыши относительно отверстий для крепления турникета:

А – место для крепления преграждающей стойки турникета;

L – место для крепления левой секции формирователя прохода турникета;

R – место для крепления правой секции формирователя прохода турникета; расположение отверстий для крепления указанных элементов турникета в местах A, L и R показано схематично, координаты этих отверстий приведены в Руководстве по эксплуатации турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15.

ВНИМАНИЕ!

Дальнейшие работы выполняйте после установки турникета.
При их выполнении (п.п. 8.2.5-8.2.16)
до окончательного закрепления крыши
будьте особенно внимательны и аккуратны,
предохраняйте детали крыши от падения.

- 8.2.5 Последовательно установите и закрепите стойки с помощью анкерных болтов, контролируя их отклонение от вертикали с помощью уровня. При необходимости допускается использовать монтажные прокладки.
- 8.2.6 Положите оба каркаса (левый и правый) рядом на горизонтальную площадку, подложив под них материал, не царапающий краску (дерево, пенопласт и т.п.), таким образом, чтобы соединительные фланцы (6) располагались напротив друг друга, а зазор между угловыми косынками (8) на 3...7 мм превышал длину втулки (7).
- 8.2.7 Изнутри левого каркаса через отверстие в его угловой косынке проденьте винт *М8х45*, наденьте на винт втулку и вставьте его в отверстие угловой косынки правого каркаса (см. рисунок 4). Зафиксируйте винт изнутри правого каркаса гайкой *М8* с двумя шайбами.

Аналогичным образом соедините между собой угловые косынки с другой стороны каркасов. Усилие затяжки винтов — предварительное. 8.2.8 Скрепите между собой соединительные фланцы каркасов, используя

- 8.2.8 Скрепите между собой соединительные фланцы каркасов, используя показанные на рисунке 4 крепёжные элементы. Усилие затяжки винтов предварительное.
- 8.2.9 Окончательно затяните все винты соединения каркасов одновременно в диагонально противоположных углах стыка: сначала в угловых косынках с одной стороны и соединительных фланцах с другой стороны, а затем наоборот.
- 8.2.10 Положите стыковочную пластину (10) на ровную поверхность и наклейте вдоль её длинных сторон вплотную к их кромкам самоклеющийся уплотнительный профиль (9). Обрежьте части профиля, выступающие за торцы пластины.
- 8.2.11 Положите стыковочную пластину на стык каркасов уплотнительным профилем вниз. Через имеющиеся в пластине 12 отверстий $\varnothing 5$ мм (см. рисунок 5) просверлите в каркасах 12 отверстий $\varnothing 3,5$ мм и глубиной 9 мм под саморезы 4,2x16. Закрепите пластину на каркасах с помощью саморезов.
- 8.2.12 Выберите желаемое направление стока воды с крыши и визуально определите уклон сливов (11). Перед установкой соединённых каркасов на стойки разверните их так, чтобы после установки сток воды осуществлялся в выбранную Вами сторону.
- 8.2.13 Установите соединённые каркасы на ранее закреплённые стойки с учётом уклона сливов; через четыре отверстия в верхнем фланце (5) каждой стойки вверните винты M6x30 с шайбами в резьбовые втулки в каркасах (см. рисунок 6). При этом резьбовые втулки своей выступающей частью должны войти в специальные отверстия (выборку) в верхних фланцах стоек; разность диаметров втулок и выборки, а также винта M6 и отверстия под него во фланце позволяют компенсировать погрешности, выявившиеся при монтаже крыши.

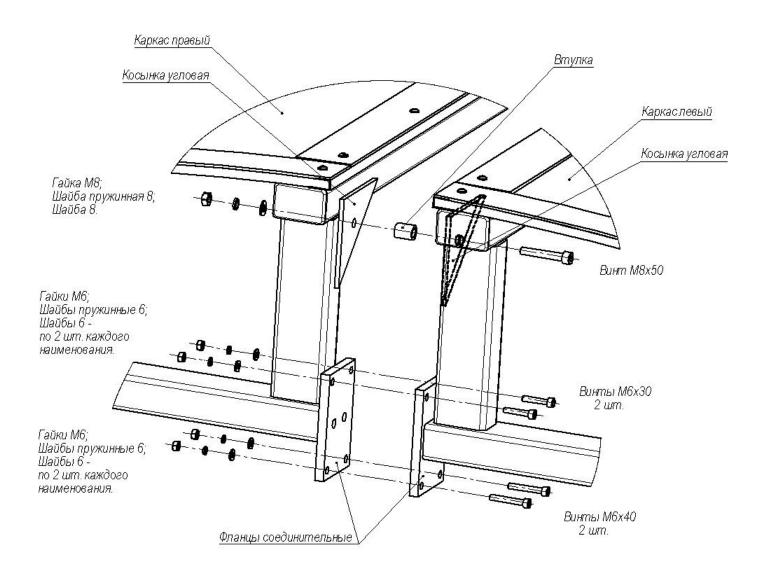


Рисунок 4 – Схема соединения каркасов правого (1) и левого (2)

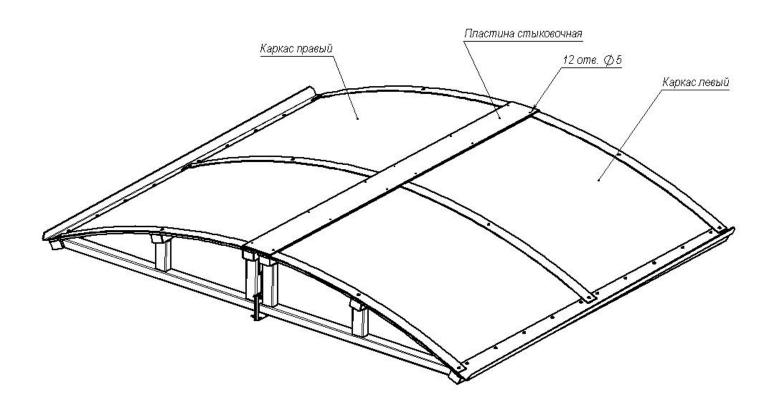


Рисунок 5 – Вид соединённых каркасов (1) и (2) с установленной пластиной стыковочной (10)

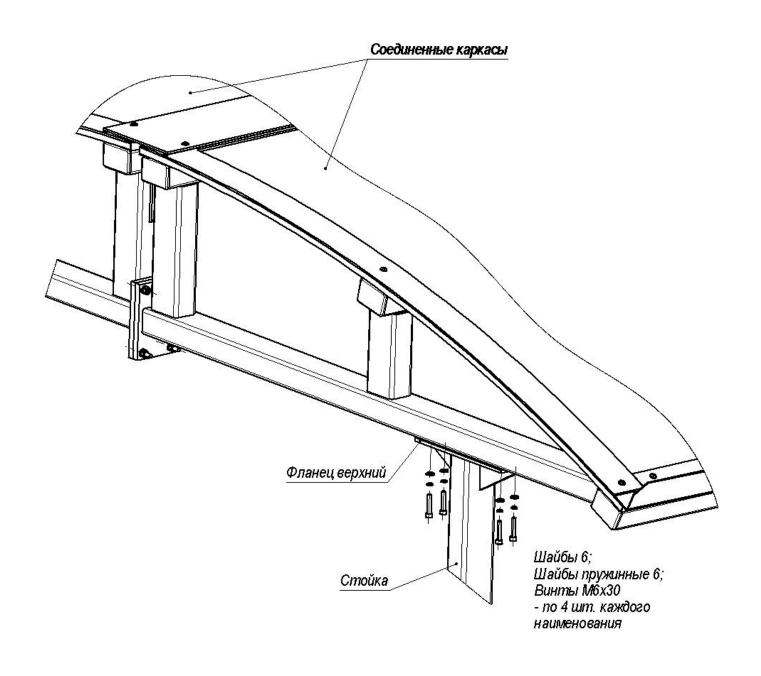


Рисунок 6 – Схема крепления соединённых каркасов (1) и (2) к стойке (3)

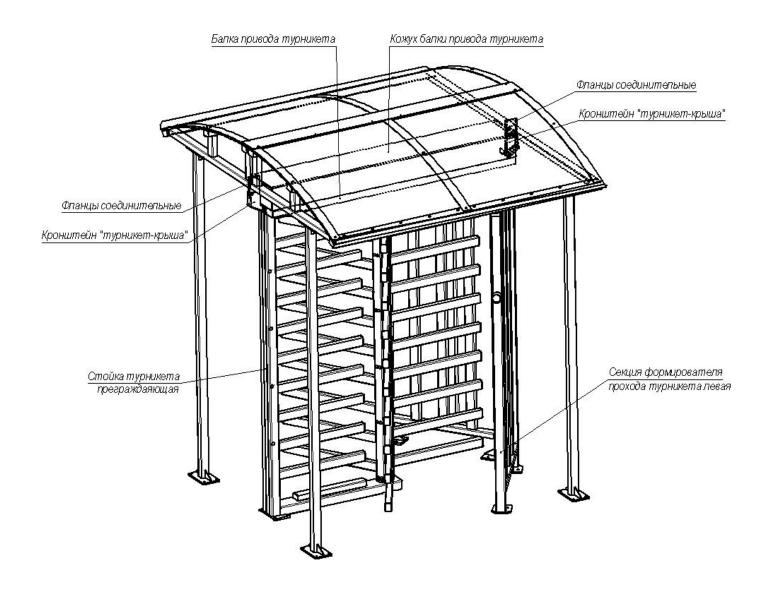


Рисунок 7 – Расположение кронштейнов *«турникет-крыша»* между фланцами соединительными (6) крыши и балкой привода турникета

- 8.2.14 Прикрепите крышу с обеих сторон соединительными деталями через соединительные фланцы к совместно используемому с ней оборудованию:
 - при эксплуатации крыши совместно с отдельно стоящим турникетом без ограждения прикрепите её к балке привода турникета двумя кронштейнами типа «турникет-крыша», устанавливаемыми с её обеих торцовых сторон (см. рисунок 7 и п. 8.2.15);
 - при эксплуатации двух и более турникетов с крышами, состыкованных в ряд, а также при эксплуатации турникетов с крышами совместно с ограждением, устанавливаемым с одной или обеих торцовых сторон, руководствуйтесь указаниями типов необходимых соединительных деталей, их количества и порядка монтажа, приведёнными в монтажной документации для конкретного состава используемого оборудования (см. сноску к п. 4.2.2).

ВНИМАНИЕ!

С обеих торцовых сторон крыша должна быть прикреплена соединительными деталями к совместно используемому с ней оборудованию.

Эксплуатация крыши без использования кронштейнов крепления к турникету или к ограждению З А П Р Е Щ А Е Т С Я!

- 8.2.15 Установку кронштейна *«турникет-крыша»* производите следующим образом:
 - снимите с балки привода турникета кожух (порядок снятия кожуха указан в Руководстве по эксплуатации турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15);
 - со стороны преграждающей стойки турникета (рисунок 7) выверните из соединительных фланцев каркасов крыши два нижних винта M6x40 с гайками и шайбами (рисунок 4);
 - установите кронштейн на фланцы на место вывернутых винтов и закрепите его указанными винтами с гайками и шайбами (см. рисунок 8);
 - в балке турникета разметьте по месту два отверстия \emptyset 8,5 мм для крепления кронштейна к балке винтами $M8x30^*$;
 - выверните винты крепления кронштейна к фланцам и снимите его;
 - просверлите в балке по сделанной разметке два отверстия ∅8,5 мм;
 - установите кронштейн на фланцы и закрепите его двумя винтами M6x40 с гайками и шайбами; усилие затяжки винтов предварительное;
 - пропустите через отверстия в кронштейне и балке два винта M8x30 и закрепите их изнутри балки гайками с шайбами, как показано на рисунке 8;
 - окончательно затяните все винты крепления кронштейна.

^{*} Винты *M8x30*, гайки *M8*, шайбы *8* и шайбы пружинные *8* для крепления кронштейна к балке входят в комплект его поставки.

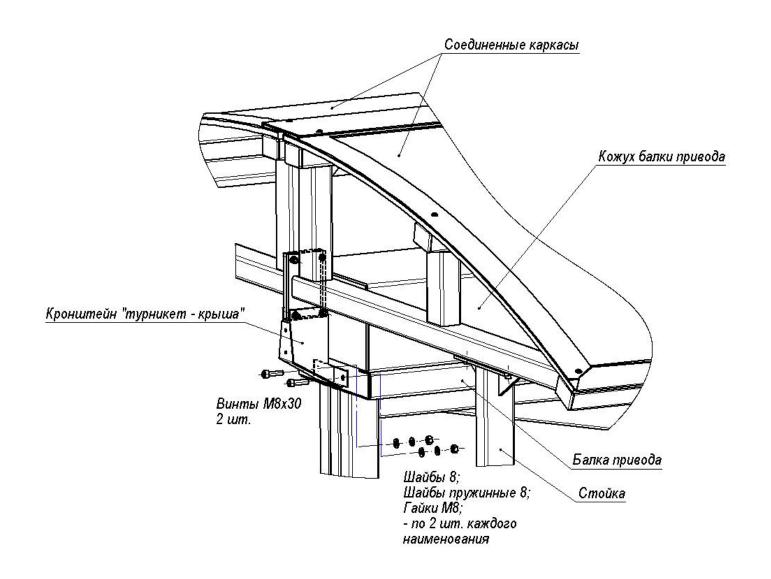


Рисунок 8 – Схема крепления кронштейна *«турникет-крыша»* к фланцам соединительным (6) крыши и балке привода турникета*

_

^{*} Для крепления кронштейна к соединительным фланцам используются их нижние отверстия с соответствующим крепежом (два винта *M6х40* с гайками и шайбами, показанные на рисунке 4).

Руководство по эксплуатации крыши *PERCo-RTC-15*

- 8.2.16 Аналогичным образом установите кронштейн *«турникет-крыша»* со стороны секций формирователя прохода турникета (рисунок 7).
- 8.2.17 Герметизируйте места соединений кромок кронштейнов с фланцами и балкой бесцветным силиконовым герметиком.

8.3 Проверка правильности монтажа

- 8.3.1 Визуально проверьте соответствие направления уклона сливов выбранному направлению стока воды с крыши.
- 8.3.2 Проверьте все резьбовые соединения крыши и при необходимости подтяните их.
 - 8.3.3 Установите на балку привода турникета кожух.

Крыша установлена.

При необходимости обращайтесь за консультациями в ближайший сервисный центр компании *PERCo* (см. Приложение A).

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 9.1 Крышу в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).
 - 9.2 При транспортировании допускается штабелировать ящики в два ряда.
- 9.3 Хранение крыши допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих повреждение покрытий.
- транспортирования хранения 9.4 После И крыши отрицательных при температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ её необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации (см. п.п. 2.1-2.2).

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ PERCo

- 10.1 Компания PERCo (далее Изготовитель) гарантирует соответствие изделия крыша PERCo-RTC-15 турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15 требованиям безопасности при соблюдении Покупателем транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, изложенных в данном Руководстве.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с даты продажи, если иное не оговорено в договоре с Покупателем на поставку изделия.
- 10.3 При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.
- 10.4 В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на заменённые детали и узлы изделия составляет три месяца и исчисляется с даты отправки
- изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес **Покупателя**.

 10.5 Претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленных изделий принимаются **Изготовителем** в письменной форме в срок не позднее *пяти рабочих дней* со дня получения изделий **Покупателем**. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленным изделиям по перечисленным основаниям не принимаются.

 - 10.6 Гарантия не распространяется на изделия:

 имеющие механические повреждения, приведшие к выходу изделия из строя;
 - имеющие несанкционированные Изготовителем изменения в конструкции или комплектности;
 - отдельные узлы которых имеют следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными на это **Изготовителем** (за исключением необходимых действий, выполняемых при монтаже изделия в соответствии с эксплуатационной документацией);
 - повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.).
- 10.7 В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Изготовитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду другие убытки, связанные использованием или невозможностью использования изделий.

10.8 В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя или в сертифицированных сервисных центрах **Изготовителя**, перечень которых приведен на сайте **Изготовителя** <u>www.perco.ru</u> и в *Руководстве* на данное изделие (см. Приложение A). **Изготовитель** оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на аналогичное исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче изделия в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю отремонтированных малогабаритных изделий массой не более 5 кг в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

Перед отправкой изделия в ремонт в адрес **Изготовителя** в целях сокращения срока ремонта **Покупатель** обязан проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания **Изготовителя** о возникшей при эксплуатации изделия проблеме и причинах отправки изделия. Для этого необходимо заполнить и отправить по электронной почте приведённый на указанном выше сайте Изготовителя бланк рекламации или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания **Изготовителя** по телефону (номера телефонов технической поддержки указаны на последней странице *Руководства* на данное изделие). **Изготовитель** оставляет за собой право не принимать в ремонт изделие у Покупателя, не приславшего заполненный бланк рекламации или не сообщившего необходимых данных по телефону.

> Выезд специалистов к Покупателю и обслуживание изделий на месте эксплуатации не входит в гарантийные обязательства Изготовителя и осуществляется за отдельную плату.

- 10.9 Кроме гарантий, указанных выше, Изготовитель не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости данного изделия с изделиями, произведёнными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие.
- 10.10 Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических изделия, если они соответствуют указанным Изготовителем. параметров Данное изделие относится к технически сложным товарам, поэтому **Изготовитель** не принимает обратно исправное изделие, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю. Если в результате проведённой Изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, и изделие будет признано исправным, то на Покупателя ложится обязанность оплаты расходов Изготовителя на экспертизу.

В случае обнаружения дефектов обращайтесь по адресу: 195267, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85

Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45

e-mail: turnstile@perco.ru

или в ближайший сервисный центр компании *PERCo* (см. Приложение A).

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Сервисные центры PERCo

ооо "сотопс" Москва Краснобогатырская ул., д.2, стр.1 Тел. (495) 514-35-84 Факс (495) 913-30-39 E-mail: naladka@sotops.ru www.sotops.ru

Московское отделение компании ПЭРКо Москва.

4-я Магистральная ул., д.11

Тел./факс (495) 221-60-83, 221-60-84,

221-60-85

service@moscow.perco.ru E-mail:

www.perco.ru

ООО "Компания МЕГАЛИОН" Москва Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203

(495) 799-92-80 Тел.: Факс: (495) 799-92-81 E-mail: mail@megalion.ru

www.proper.ru

ИВО "Просвет" Минск

ул. Кульман, 2, офис 424

Тел.: (10-375-17) 292-35-52 Факс: (10-375-17) 292-70-52 prosvet@nsys.by E-mail:

www.prosvet.nsys.by

ЗАО "ТЕЛРОС" Санкт-Петербург

Б. Сампсониевский пр., 87 Тел.: (812) 603-28-71 Факс: (812) 603-28-71

E-mail: www.telros.ru

000 "Си – Трейд" Барнаул

service@telros.ru

ул. Л. Толстого, 22

Тел. (3852) 63-98-08 факс: (3852) 63-10-98 E-mail: support@ctrade.ru

www.ctrade.ru

ООО «Акустика Плюс» Владивосток

г. Владивосток, ул. Лазо, 26

(4232) 20-97-07, 20-97-13 Тел.:

Факс: (4232) 20-97-13 E-mail: max@acustika.ru

www.acustika.ru

ООО "Радомир" Воронеж

Московский пр., 4, офис 919

Тел.: (4732) 51-22-25 (4732) 51-22-25 Факс:

E-mail: perco@radomir.intercon.ru

www.rmv.ru

Екатеринбург ООО "АРМО-Урал"

Виз-бульвар, 13, ТЦ, ком. 524

Тел./Факс: (343) 372-72-27 E-mail: serv@armo.ru

ООО "Эр-Стайл Урал" Екатеринбург

ул. Менделеева, 18

Тел.: (343) 336-87-84 Факс: (343) 251-93-39 E-mail: perco@ural.r-style.ru

www.ural.r-style.ru

000 "СТБ" Красноярск

пр. Мира, 10, офис 550

Тел.: (3912) 52-24-22, 52-24-23

Факс: (3912) 52-24-24 E-mail: stb@stbk.ru

www.stbk.ru

ООО "Эр-Стайл Волга" Нижний Новгород

Алексеевская ул., 26, оф. 1

(8312) 78-40-02 Тел.: Факс: (8312) 78-40-01 E-mail: perco@r-style.nnov.ru

www.r-style.nnov.ru

ООО "Агентство Одесса

информационной безопасности «Юго-Запад» "

Палубная ул., 9/3

Тел./Факс: (10-380 48) 777-66-11, 728-99-90 E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua

www.sw.odessa.ua

ООО "Гардиан" Пермь

25 Октября ул., 72

Тел./Факс: (342) 2-609 -700

E-mail: service@guardian-perm.ru

www.guardian-perm.ru

OOO "R-Style Дон" Ростов-на-Дону

ул. 1-й Конной Армии, 15а, офис 405

Тел.: (8632) 90-83-60, 52-48-13

Факс: (8632) 58-71-70

E-mail: perco@r-style.donpac.ru

www.r-style.donpac.ru

000 "Юнит" Тольятти

Юбилейная ул., 31Е, оф. 705

Тел./Факс: (8482) 42-02-41 E-mail: perco@unitcom.ru

www.unitcom.ru

Тюмень ООО ТМК "ПИЛОТ"

Северная ул., 3

Тел.: (3452) 45-74-50 (3452) 24-09-37 Факс:

E-mail: tmnperco@tmk-pilot.ru www.tmk-pilot.ru

По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста, обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo

> Телефон: (812) 321-61-55, 517-85-45 E-mail: service@perco.ru

Получить самую последнюю информацию о ближайших сервисных центрах PERCo Вы можете также на нашем интернет-сайте www.perco.ru

Санкт-Петербург

пр. Просвещения, 85 Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Почтовый адрес:

195267, Санкт-Петербург, а/я 109

Техническая поддержка:

Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45

system@perco.ru – по вопросам обслуживания электроники

СКУД

turnstile@perco.ru – по вопросам обслуживания турникетов,

калиток, ограждений, замков

soft@perco.ru – по вопросам технической поддержки

программного обеспечения

www.perco.ru

Утв. 26.01.07 (ред. 8) Кор. 03.05.07 (изм. 4)

Отп. 14.11.07